

कार्यालय: अधीक्षण अभियन्ता, एम-42
लोक निर्माण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)
सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110025
दूरभाष/फैक्स संख्या : 26322484 26837368
ईमेल आई.डी. : sepwddelhim42@gmail.com



O/o THE SUPERINTENDING ENGINEER, M-42
PWD, (Govt of N.C.T. of Delhi)
Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025.
Telephone/Fax No : 26322484 26837368
E-mail ID : sepwddelhim42@gmail.com

सं : 61 (1) / सि0भ0अनु0परि0 एम-42 / लोनिवि / 2048 दि० दिनांक 14/11/2014

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
सि.भ.अ.मंडल एम-422,
लोनिवि, दिल्ली सरकार,
मालवीय नगर, नई दिल्ली

विषय: C/o 20 Nos. SPS (D/S) Classrooms with staircase & Toilets block at Govt. Co-ed. Sr.Sec. School in Village Dera, New Delhi – निरीक्षण नोट ।
Agency : M/s Shiv Construction Co.
Agreement No. 17/EE/CBMD M-422/2013-14

उपरोक्त कार्य का निरीक्षण आज दिनांक 14.11.2014 को कार्यपालक अभियन्ताएम-422, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता तथा ठेकेदार के साथ कार्य का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि :-

- 1 भवन में कोटा स्टोन फ्लोरिंग अनेक स्थानों पर सही नहीं है कुछ पत्थरों के किनारे टूटे हुए हैं जो फर्श में लगाए गए हैं और फर्श की घिसाई बुरी तरह से की गई है । पत्थरों की सतह पर कटिंग के नीचे निशान बहुत अधिक मात्रा में दिखाई दे रहे हैं । छत में लगाया गया रेड-स्टोन अनेक स्थानों पर सही नहीं है । पत्थर की सतह समतल नहीं है और जोड़ भी सीधे नहीं हैं, जोड़ों की फीलिंग भी सही नहीं की गई ।
- 2 शौचालयों में फर्श का स्लोप ठीक नहीं है तथा जमा होने वाले पानी को निकालने के लिए टाइल फर्श की सतह काटकर ग्राव बनायी गई है जोकि उचित नहीं है । पीने वाले पानी के स्थान पर लगी टाइल उबड़-खावड़ है और लाईन लेवल ठीक नहीं है ।
- 3 शौचालयों में लगी हुई शीट जोकि स्टेनलैस स्टील की है बहुत ही खराब दिखायी दे रही है । कई सीनों पर जंग लगी है और सभी शीटों पर पेन्ट तथा सीमेंट के निशान लगे हुए हैं ।
- 4 शौचालयों में फ्लोर ट्रेप के उपर जाली नहीं लगी है ।
- 5 भवन के बाहर की गई ग्रीट-वाश सही क्वालिटी की नहीं है । प्लस्टर के जोड़ों को ठीक से भराई नहीं की गई है तथा कुछ स्थानों पर 3-4 से.मी. गहरे छेद दिखाई दे रहे हैं ।

- 6 शौचालयों में लगे हुए वेन्टीलेटर के उपर आर.सी.सी. लिंटल की फीनिशिंग नहीं की है और सरिये दिखायी दे रहे है ।
- 7 मैनहॉल के उपर लग हुए कवर को ठीक प्रकार से फिक्स नहीं किया गया है । बहुत ही टेढे-मेढे कंक्रीट के साथ कवर फिक्स किया गया है ।
- 8 शौचालयों में लगे लोहे के रोशनदानों पर रंग-रोगन नहीं किया गया है ।
- 9 भवन की छत के उपर वोटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट कई स्थानों पर क्रेक हो गया है ।
- 10 छत पर एक्सपेंशन ज्वाइंट के उपर लगी स्लैब भी क्रेक हो गयी है । भवन में एक्सपेंशन ज्वाइंट को कहीं भी कवर नहीं किया गया है ।
- 11 पानी की जी.आई. पाईप बहुत ही टेढी-मेढी लगायी गई है और कहीं भी क्लेम्प नहीं लगाये गये है और न ही पाईप के उपर रंग-रोगन किया गया है ।
- 12 भवन की छत के उपर लगी पानी की टैंक सभी कवर गिरे हुए है जिनमें से कुछ कवर टूटे हुए है । पानी के टैंक के नीचे लगे हुए लोहे के गार्डर तथा एंगल-आयरन इत्यादि को रंग-रोगन नहीं किया गया है ।

कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया जाता है कि भवन का विस्तृत निरीक्षण पुनः करें तथा उपर दर्शायी गई त्रुटियों तथा अन्य को ठीक करने के लिए ठेकेदार को लिखित निर्देश जारी करें ।

 2
15/11/14

अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली-25

mobile