



सं : 61 (1) / सि0भ0अनु0परि0 एम-42 / 340

दिनांक 23/2/2015

विषय: निरीक्षण नोट ।

आज दिनांक 20.02.2015 को कार्यपालक अभियन्ता एम-423, सहायक अभियन्ता श्री ओमप्रकाश तथा ठेकेदार के साथ “C/o Additional Classrooms 29 Nos. & 40 Nos. Girls Toilets in D.O.E. School under S.S.A. Schemes, during 2014-15. (SH: Civil & Electrical work Composite work). New Delhi” के अंतर्गत तुगलकाबाद रेलवे कालोनी स्कूल (School ID: 1925031) करार संख्या 55/EE/CBMD M-423/PWD/2014-15 का निरीक्षण किया । अद्योहस्ताक्षरी ने इस कार्य का पहले दिनांक 13.01.2015 तथा दिनांक 20.01.2015 को निरीक्षण किया था । दिनांक 20.02.2015 को निरीक्षण के दौरान पाया कि :-

- 1 कार्यस्थल पर उपलब्ध रेत की गुणवत्ता सही नहीं है और Stone aggregate भी graded नहीं है ।
- 2 कार्य में प्रयोग किया जाने वाला एंगल आयरन तथा गार्डर SAIL कम्पनी के है परन्तु उनपर जो प्राइमर किया गया है वह बहुत ही खराब गुणवत्ता तथा निम्न स्तर का किया गया है ।
- 3 ईटों की चिनाई का कार्य बहुत ही निम्न स्तर का किया गया है । मसाले के जोड कई स्थानों पर 2-3 से.मी. मोटे है तथा अनेक जोड भीतर से खाली है, कुछ खाली जोड की गहराई 6 से.मी. तक पायी गई । ईटों की लाईन व लेवल भी बहुत खराब है और किसी भी प्रकार से चिनाई का कार्य सही नहीं है ।
- 4 कार्यस्थल पर उपलब्ध तथा कार्य में प्रयोग किया गया लाल पत्थर विनिर्देश के अनुसार नहीं है । पत्थर की सतह समतल नहीं है तथा किनारे भी टेढ़े है । पत्थर के कोने टेढ़े-मेढ़े होने के कारण जो पत्थर प्रयोग किये गए है उनके भी जोड बहुत खराब, टेढ़े-मेढ़े तथा मोटे है ।
- 5 कार्यस्थल पर उपलब्ध मिक्सर बिना Hopper के है तथा कोई भी माप-बॉक्स कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं है ।
- 6 आर.सी.सी. कार्य की गुणवत्ता बहुत ही खराब है । कई स्थानों पर आर.सी.सी.की चिनाई की सतह से बहुत बाहर नजर आ रही है और कई स्थानों पर आर.सी.सी. खोखली है । सतह पर कहीं भी Hacking नहीं की गई है ।

- 7 कार्यस्थल पर बिजली के Conduit करने के लिए Chase cutting करार की शर्तों के अनुसार नहीं की जा रही । करार की सामान्य शर्त संख्या 16 के अनुसार Chase cutting छैनी-हथौड़े के साथ नहीं काटी जानी है जबकि कार्यस्थल पर Chase cutting छैनी-हथौड़े के साथ काटी जा रही है ।
- 8 कार्यस्थल पर उपलब्ध ठेकेदार का इंजीनियर कार्य की गुणवत्ता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है । ठेकेदार को उसके स्थान पर किसी अन्य अनुभवी इंजीनियर लाने का निर्देश दिया जाये ।
- 9 कार्यस्थल पर Quality Assurance Programme तथा कार्य पूरा करने के लिए प्रोग्राम भी उपलब्ध नहीं था । कार्यपालक अभियंता उसकी एक प्रति अगर ठेकेदार ने उनके पास जमा करायी है, इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कार्य की गुणवत्ता और प्रगति उसी के अनुसार हो रही है । अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाये । ईट की चिनाई, आर.सी.सी. तथा लाल पत्थर तथा अन्य मदों की गुणवत्ता जहां भी खराब है उसे चिन्हित करें और ठेकेदार को इन्हें ठीक करने के लिए लिखित रूप में निर्देश जारी करें ।
- 10 उपरोक्त दर्शायी गई त्रुटियों के मद्देनजर यह कहा जा सकता है कि कार्य की गुणवत्ता बहुत खराब है । कार्यपालक अभियंता सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता को कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देने की चेतावनी जारी करें ।

उपरोक्त त्रुटियों को साईट आर्डर बुक से अंकित कर ठेकेदार को कार्यवाही करने के निर्देश जारी करें । इस पर ठेकेदार द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना इस कार्य को भेजें ।

2
20/2/15
अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली-25

प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य अभियंता, अनुरक्षण अंचल एम-4, लोनिवि, एस.एस.ओ.भवन. नई दिल्ली ।
- 2 कार्यपालक अभियंता एम-423, सुखदेव विहार, नई दिल्ली ।

2
अधीक्षण अभियंता