



सं : 61 (1) / सि0भ0अनु0परि0 एम-42 / 551

दिनांक 28 / 3 / 2015

विषय: निरीक्षण नोट ।

अद्योहस्ताक्षरी ने दिनांक 24.03.2015 को CBRI, Third Party Quality Control (TPQC) Team In-charge डा. देवलिया, कार्यपालक अभियन्ता एम-423 सहायक अभियन्ता श्री आर. के. गुप्ता के साथ निम्न कार्य का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान पाया गया कि :-

C/o Sr. Sec. School building at Madanpur Khadar Phase-III Civil & Electrical composite work.

Agreement No. 37/EE/M-423/2014-15

Agency : M/s Rama Contractor.

- 1 कार्यस्थल पर अभी भी करार की शर्तों के अनुसार भवन सामग्री की जांच के लिए पूर्ण equipments उपलब्ध नहीं है ।
- 2 कार्य करने का कोई विस्तृत प्रोग्राम कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं था, न ही Quality Assurance Programme कार्यस्थल पर पाया गया ।
- 3 करार की शर्तों के अनुसार सुरक्षा संहिता भी लागू नहीं की जा रही है । लगभग सभी कार्य प्लेटफार्म पर जाने के लिए सुरक्षा साधनों का प्रबन्ध नहीं किया गया है जिससे कोई भी दुर्घटना होने की संभावना है ।
- 4 कार्यस्थल पर लगाये गए कर्मकारों के संरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है । कार्यस्थल पर कई स्थानों पर छोटे-छोटे बच्चे घूमते और आराम करते पाये गए जो कभी-भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं ।
- 5 कॉलम तथा बीम के जंक्शन पर Confinement stirrups नहीं डाला गया है जिसके लिए पहले भी बताया गया था । बीम तथा कॉलम में सरिये के बांधे गये रिंग के हुक भी नक्शे के अनुसार नहीं है ।
- 6 बीम के सरिये पर कवर-ब्लॉक कम मात्रा में लगाने के कारण कवर नियमित नहीं है ।
- 7 कॉलम के सभी सरिये छत लेवल पर बीम में नहीं मोडे गए हैं ।
- 8 आर.सी.सी. स्लैब का कंस्ट्रक्शन जोड बीम के उपर छोड़े गए है वह बीम से परे होने चाहिए और भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाये ।

- 9 कार्यस्थल पर उपलब्ध क्वालिटी मैनेजर का व्यवहार सही नहीं है, वह हर बात पर बिना आधार के तर्क-वितर्क करता है और कार्यस्थल पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है ।
- 10 कार्यस्थल पर प्रयोग किये जाने वाले आर.एम.सी. की सामग्री की जांच टेस्ट जोकि प्लांट साईट पर किये जा रहे हैं उनका विवरण भी रखा जाये ।
- 11 कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता तथा कनिष्ठ अभियंता यह सुनिश्चित करें कि कार्य सुरक्षा संहिता तथा कर्मकारों के स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था और संरक्षण का नियमानुसार पालन किया जाये । भवन में प्रयोग किये जाने वाले सरिये, कवर-ब्लॉक, रिंग के हुक इत्यादि नक्शों के अनुसार हो तथा आर.सी.सी. सतह पर कॉस्टिंग की तारीख दर्शायी जाये । कार्यस्थल पर कार्य करने का विस्तृत प्रोग्राम अप-टू-डेट प्रोग्रेस के साथ डिस्पले किया जाये और इसी प्रकार सभी नक्शे भी डिस्पले किये जाये । Quality Assurance Programme तथा भवन सामग्री के नमूनों की जांच का पूरा विवरण कार्यस्थल पर रखा जाये । साथ में वैद्युत कार्यों के लिए एसोसिएट एजेंन्सी का विवरण तथा वैद्युत कार्यों के नक्शों कार्यस्थल पर रखे जायें ।
- 12 कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करें कि कार्य का निरीक्षण CBRI, Third Party Quality Control (TPQC) In-charge से समय-समय पर करवाये । कोई भी मेजर आर.सी.सी. कॉस्टिंग से पहले TPQC In-charge को सूचित किया जाय और उनसे जांच के बाद निर्देशानुसार कार्य किया जाये । भवन सामग्री जांच की सभी रिपोर्ट की प्रति TPQC को सौंपें और उन पर उनसे लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त कर रिकार्ड में रखें ।

कार्य की प्रगति, किए गए कार्यों के फोटोग्राफ तथा ठेकेदार को भुगतान किए गए बिलों का माप विवरण व भुगतान विवरण समय-समय पर पी.डब्ल्यू.डी. वेब-साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाये ।

2
26/3/2015
अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली-25

प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य अभियंता, अनुरक्षण अंचल एम-4, लोनिवि, एस.एस.ओ.भवन. नई दिल्ली ।
- 2 कार्यपालक अभियंता एम-423, सुखदेव विहार, नई दिल्ली ।

2
अधीक्षण अभियंता