



सं : 61 (1) / सि०भ०अनु०परि० एम-42 / 943

दिनांक 26/5/2015

विषय: निरीक्षण नोट ।

कार्य का नाम: C/o 20 Nos. SPS Classroom (D.S.) with toilet & staircase including 3
Nos. Laboratory including providing E.I. & Fans at Fatehpur Beri S.K.V.
(Priyadarshini), New Delhi (School ID : 1923059).

अद्योहस्ताक्षरी ने दिनांक 26.05.2015 को उपरोक्त कार्य का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान पाया गया कि :-

- 1 कार्य में प्रयोग की जाने वाली ईट की चिनाई की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है । कई स्थानों पर ईट के जोड़ खाली है और Stretcher course में अंदर जोड़ नहीं भरे जा रहे हैं । कुछ स्थानों पर चिनाई के जोड़ 5-7 से.मी. तक खाली पाए गए । चिनाई के कहीं पर भी तारीख नहीं लिखी है जिससे Curing की अवधि का विवरण न होने के कारण तराई की व्यवस्था सही नहीं हो रही । कुछ स्थानों पर ईट चिनाई में जोड़ बहुत ही मोटे पाए गए ।
- 2 कार्य में आर.सी.सी. की गुणवत्ता भी सही नहीं है । आर.सी.सी. के Band caste किये गए हैं वह अनेक जगहों पर खोखले हैं और शटरिंग ठीक न होने के कारण दीवार की सतह से कंक्रीट बाहर आ रही है । आर.सी.सी. की सतह पर कहीं भी Hacking नहीं की गई है ।
- 3 कार्यस्थल पर उपलब्ध लाल पत्थर जोकि छत में प्रयोग किया जाना है बिल्कुल ही खराब गुणवत्ता का है और किसी भी हालात में प्रयोग करने लायक नहीं है । कार्यपालक अभियन्ता ऐसे खराब पत्थर हटाने के लिए ठेकेदार को लिखित निर्देश जारी करें और लाल पत्थर के नमूने जो विनिर्देश के अनुसार हो और अपनी जांच के बाद अद्योहस्ताक्षरी से अनुमोदित कराये जाये तत्पश्चात उन्हें प्रयोग में लाया जाये ।
- 4 कार्यस्थल पर उपलब्ध लोहे के गार्डर तथा एंगल-ऑयरन करार में दर्शायी गई शर्तों के अनुसार होने चाहिए । कार्यपालक अभियन्ता यह सुनिश्चित करें कि जो ब्राण्ड करार में दर्शाया गया है केवल उन्हीं का प्रयोग किया जाये ।

- 5 कार्यस्थल पर उपलब्ध लोहे केएंगल-ऑयरन के उपर प्राइमर के स्थान पर Synthetic enamel paint का प्रयोग किया जा रहा था । यह बहुत ही लापरवाही का काम है और कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करें कि प्राइमिंग के लिए प्राइमर का प्रयोग किया जाय और वह भी अनुमोदित ब्राण्ड का होना चाहिए ।
- 6 कार्यस्थल पर एक मिक्सर Hopper वाला और एक मिक्सर बिना Hopper वाला है । ऐसा प्रतीत होता है कि Hopper वाला मिक्सर केवल दिखाने के लिए रखा गया है क्योंकि बिना Hopper वाले मिक्सर को कार्यस्थल से नहीं हटाया गया है । रोडी मसाला बनाने के लिए माप-पेटी भी कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं थी ।
- 7 कार्यस्थल पर टेकेदार का कोई भी तकनीकी प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं है ।
उपरोक्त दर्शाये गए मुद्दों पर कार्यपालक अभियंता एम-422 विनिर्देश तथा करार की शर्तों के अनुसार कार्यवाही करें और की गई कार्यवाही की लिखित सूचना इस कार्यालय को भी प्रेषित करें । उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता है कि समय-समय पर कार्य की गुणवत्ता की जांच करते रहे और कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान दें । यह सुनिश्चित करें कि सभी वैद्युत मदों का कार्य साथ-साथ किया जाये । विनिर्देश के अनुसार सभी सामग्री की जांच नियमित रूप से की जाये ।

2
26/5/15
अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली:-25

प्रतिलिपि :-

- 1 मुख्य अभियंता, अनुरक्षण अंचल एम-4, लोनिवि, एस.एस.ओ. भवन. नई दिल्ली
- 2 कार्यपालक अभियंता एम-422, मालवीय नगर, नई दिल्ली

2
अधीक्षण अभियंता